



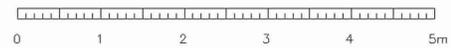



- 02.03 Reinigung manuell Krusten
- 07.04 Ergänzung prof. bis 50
- 07.05 Ergänzung prof. bis 100
- 07.06 Ergänzung prof. bis 200
- 08.06 Vierungen profiliert

Ansatz	Plan-Nr.	Datum	Bearbeiter	Objekt
	1	15.10.09	Kaminsky	Erfurt, Augustinerkloster
				Ostansicht
				Maßstab: 1:30
				Maßnahmenkartierung

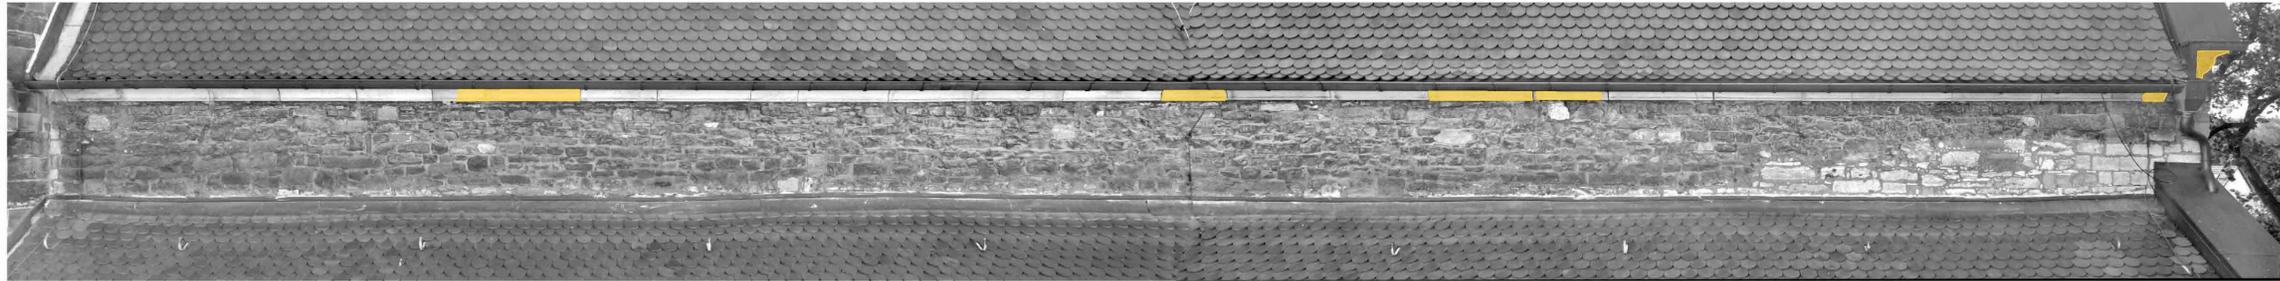


- Eisenteile
- Materialverlust (Bauzier)
- Materialverlust (Werkstein)
- Absandung
- Absandung/Abblätterung
- Riss

	Blatt	2	Stand	15.10.08	Gezeichnet	Kaminsky	Erfurt, Augustinerkloster Nordansicht Schadenkartierung
	Maßstab	1:30					

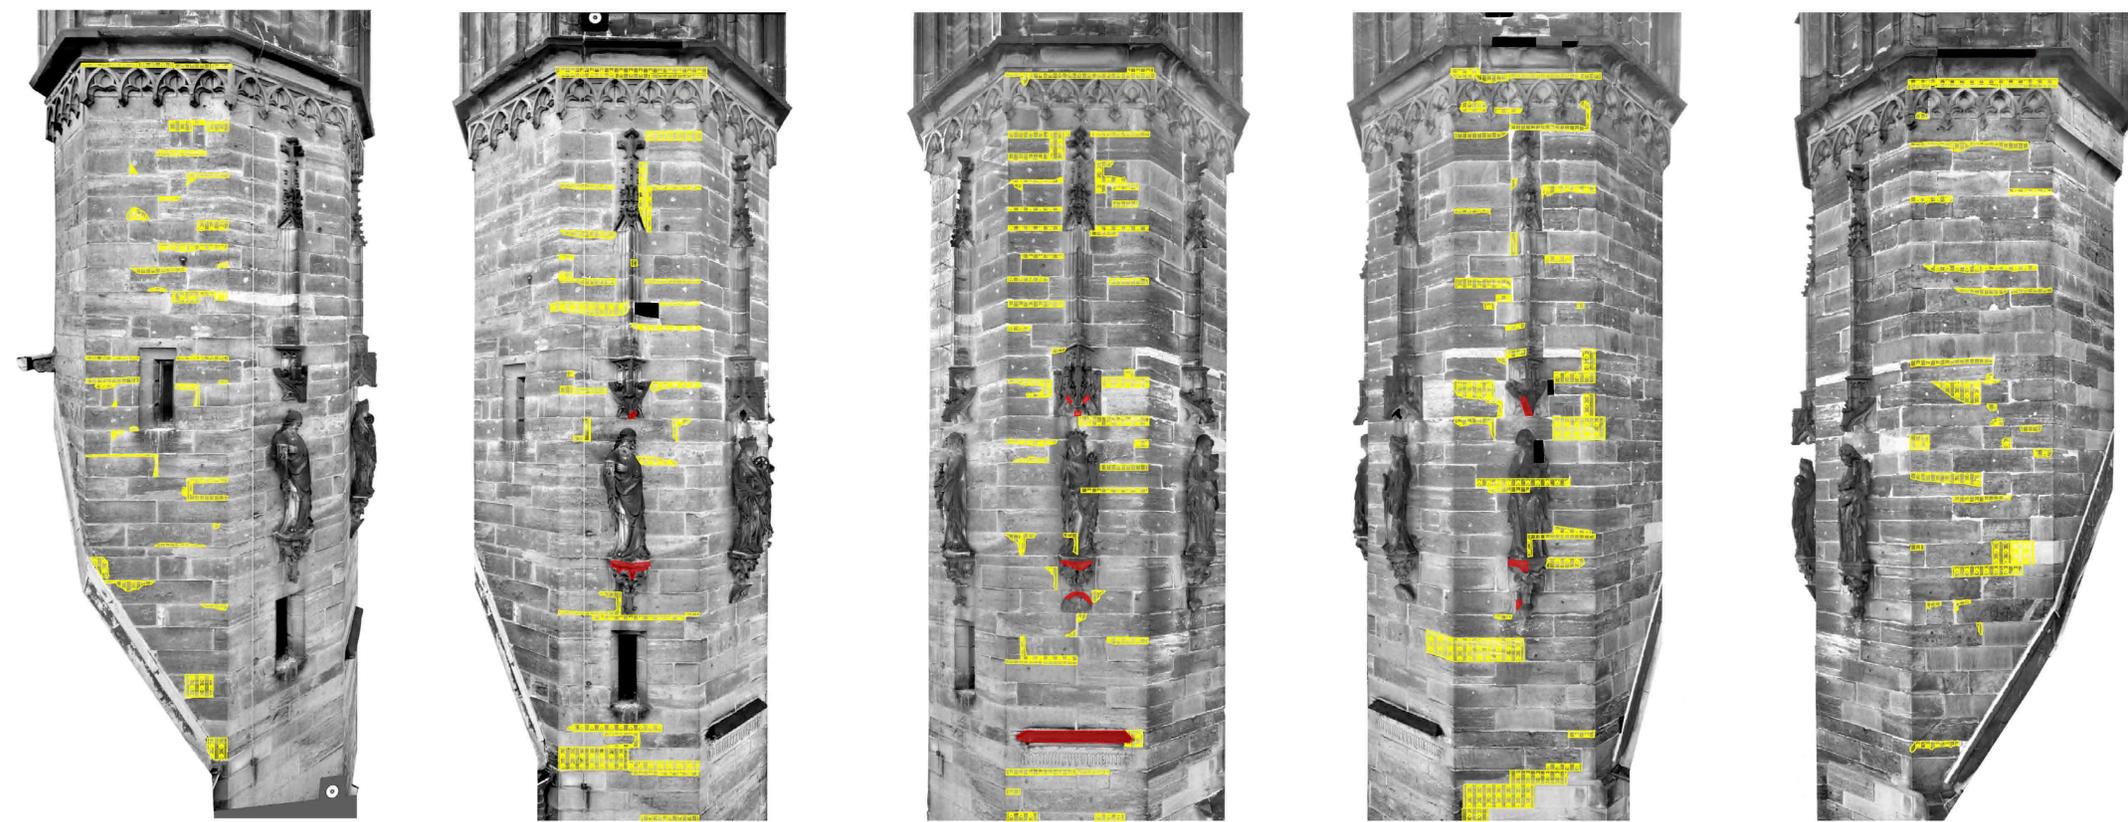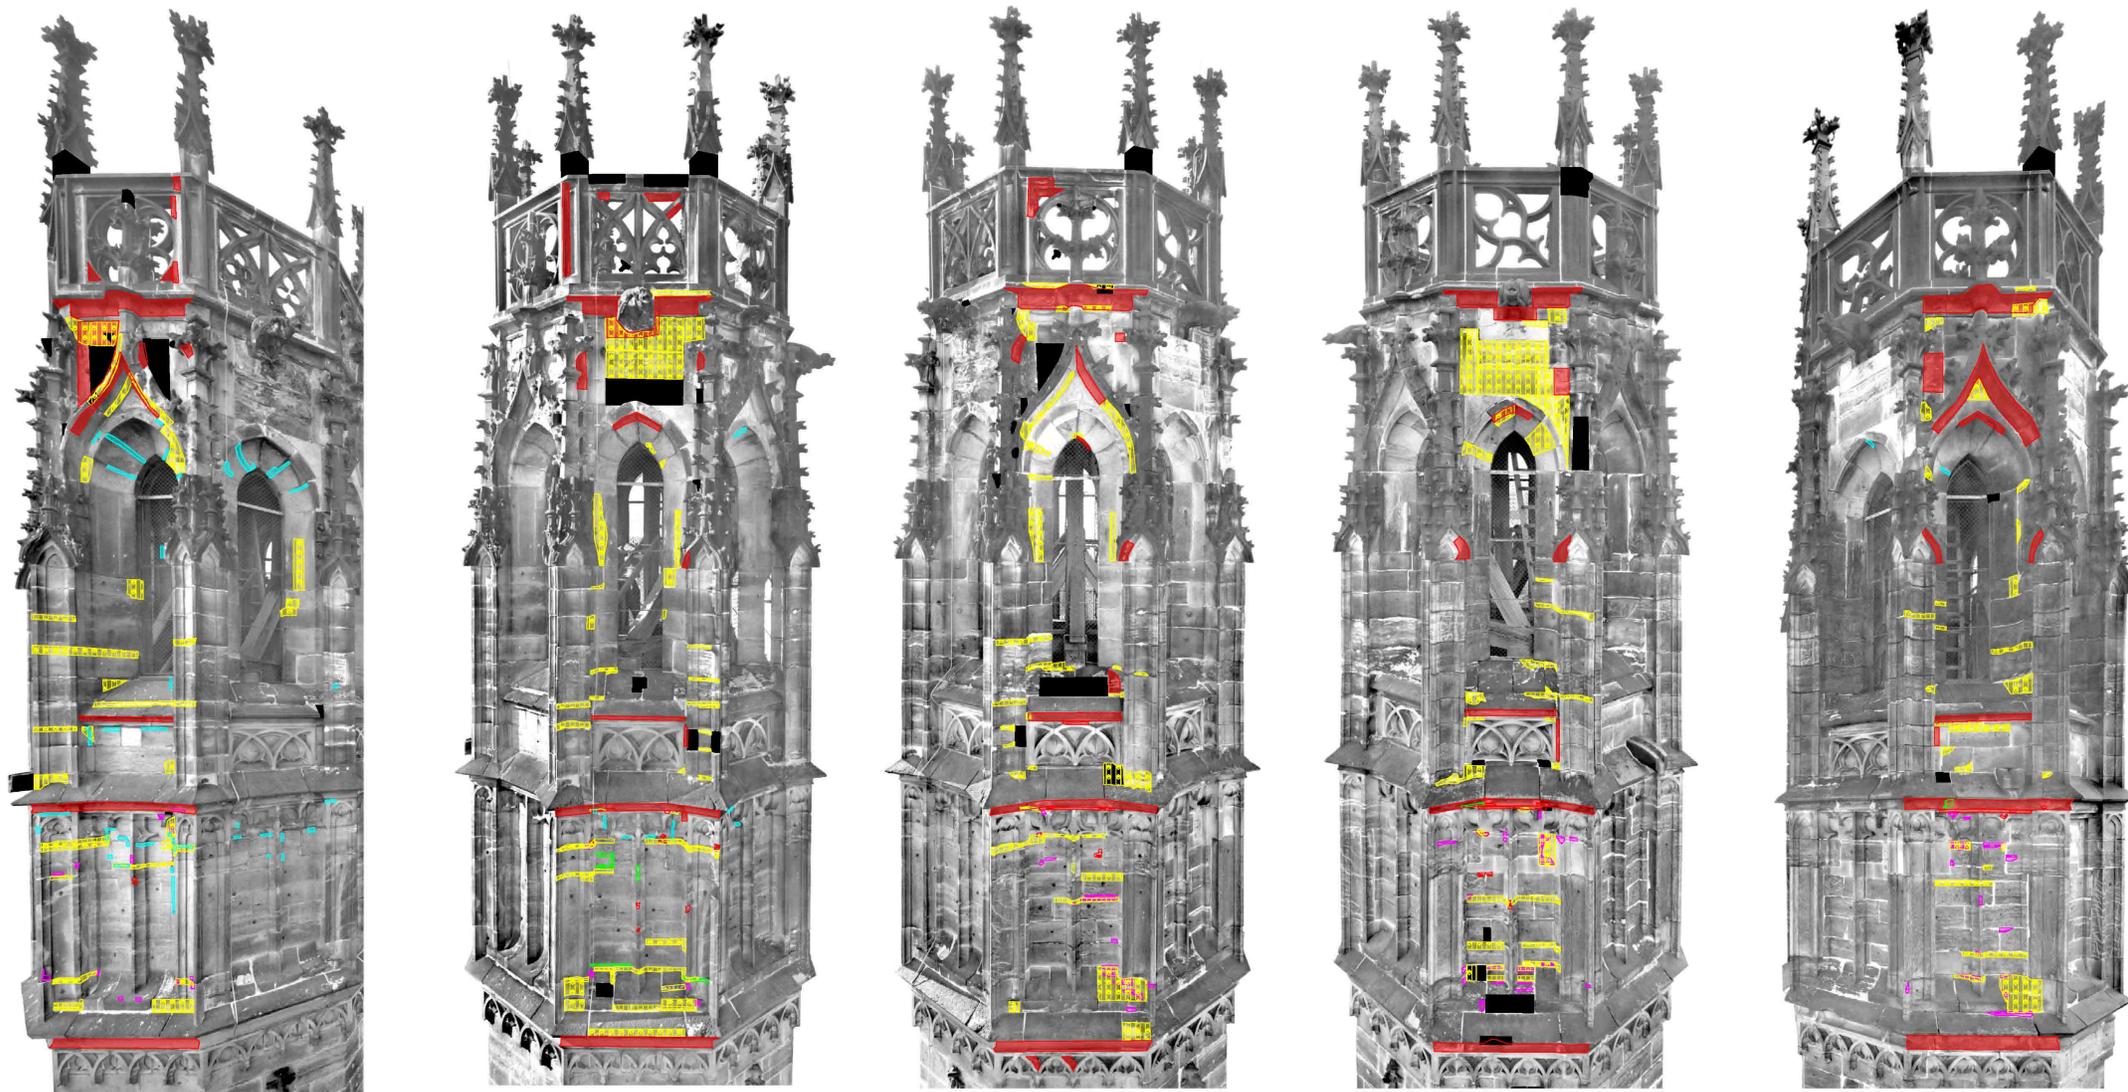

- Ergänzung Acryl
- 02.01 Sicherung von Farbfassung
- 02.03 Reinigung manuell Krusten
- 02.06 Reinigung JOS
- Vierungen-Neuteile
- 03.02 Basisfestigung
- 07.01 Ergänzung unprof. bis 50
- 07.02 Ergänzung unprof. bis 100
- 07.03 Ergänzung unprof. bis 200

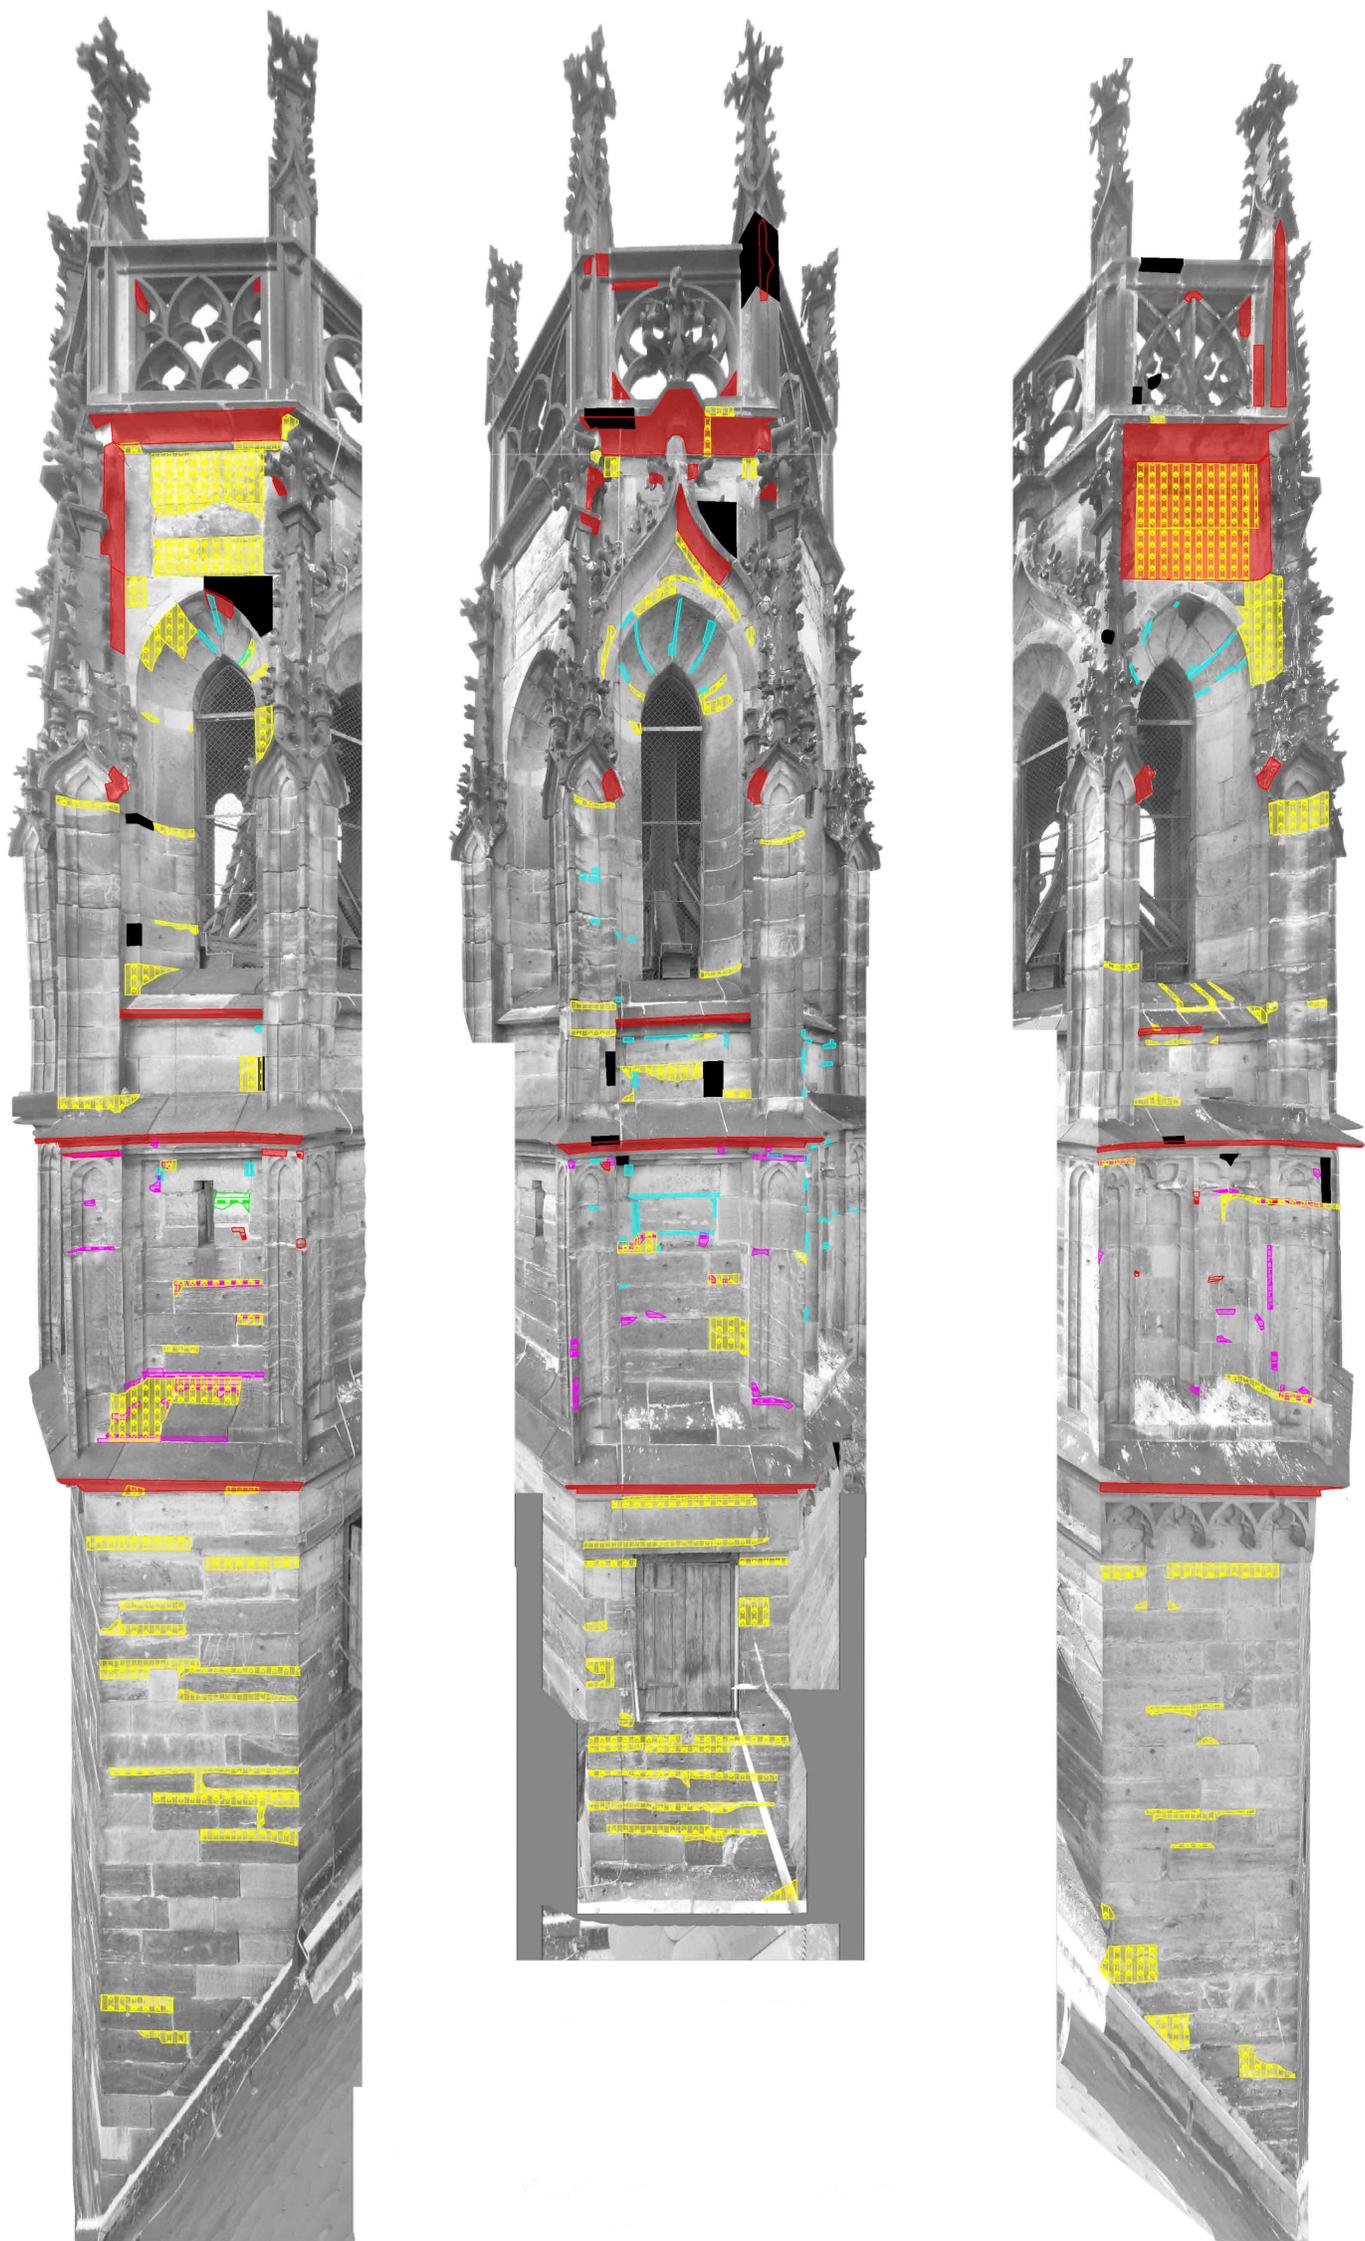

- 02.01 Sicherung von Farbfassung
- 02.03 Reinigung manuell Krusten
- 02.06 Reinigung JOS
- Vierung-Neuteile
- 03.02 Basisfestigung
- 07.01 Ergänzung unprof. bis 50
- 07.02 Ergänzung unprof. bis 100
- 07.03 Ergänzung unprof. bis 200
- Ergänzung Acryl



- 08.03 Neuteile Maßwerk
- 08.01 Neuteil ganz, Mauersteine
- 08.02 Neuteile Sims
- 08.06 Vierungen profiliert
- 05.02 Risse bis 3 mm
- 07.06 Ergänzung prof. bis 200
- 07.05 Ergänzung prof. bis 100
- 07.04 Ergänzung prof. bis 50
- 07.03 Ergänzung unprof. bis 200
- 07.02 Ergänzung unprof. bis 100
- 07.01 Ergänzung unprof. bis 50
- 02.03 Reinigung manuell Krusten
- 03.02 Basisfestigung

ANWIS	Plan Nr.	Datum	Bereitsteller	ÜBUNG
	5	15.10.09	Kaminsky	Erfurt, Augustinerkloster
				Westansicht
				Maßstab: 1:50
				Maßnahmenkartierung